


ALLIANCE EXPERTS 76 - LE HAVRE
62 RUE ALFRED SISLEY
ZAC DU PRESOIR
76620 LE HAVRE
Tél. : 0235420380
Fax :
Email : contact-no@alliance-experts.com

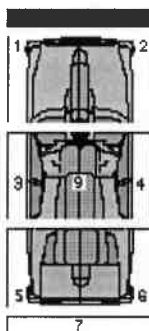

Date du rapport : 23/09/2025
Numéro référence : 761138569
Nom : Mme LE BODO EDITH
Société : LA SAUVEGARDE
Numéro de Contrat : 0023A4702991P
Référence Société : 009271165E
Référence Emetteur :
Date événement : 11/08/2025
Date Mission : 12/08/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
LE BODO EDITH
1 PASSAGE D AIX
76600 LE HAVRE

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation :	F GG-187-WG	Genre :	VP
Marque :	RENAULT	Carrosserie :	CI 5
Modèle :	CAPTUR 1.0 TCE - 90	Energie :	ES
	2021	Puissance :	5 CV
Finition :	BUSINESS	Couleur :	Orange Clair
Type :	M10RENVDP23K420	Nombre :	5
Numéro série :	VF1RJB00467725194	places :	
Mise en circul. :	24/02/2022	Poids à vide :	
Kilométrage :	29147 km	PTAC :	1753
Usure pneus :	AV G:15 % AR G:15 %	Etat général :	Normal
	AV D:15 % AR D:15 %		

MANDANT :

LA SAUVEGARDE
148 RUE ANATOLE FRANCE
LEVALLOIS PERRET

REPARATEUR :

SARL PHILIPPE
50 ROUTE D'LOUDALLE
76700 GONFREVILLE L ORCHER

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 14/08/2025 personnes présentes
TONON TONY Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur
SARL PHILIPPE
50 ROUTE D'LOUDALLE
76700 GONFREVILLE L ORCHER

CRITERES DE DANGEROUSITE

CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
(Voir détails en annexe)

PIECES COMMUNIQUEES :

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 10,5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Forte, 0° (ou 360°)

LESE : Oui ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert
Valeur du bien après événement
Différence des valeurs

13550.00 TTC	(11291.67HT)
1869.90	
11680.10 TTC	(9421.77HT)

TVA récupérable : Non

TONON TONY - N°VE: 002535
Expert en automobile
VE 002535

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact-no@alliance-experts.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE AU RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 761138569

Acheteur

MONDIAL AUTO SARL - ENLEVEME
6 CHEMIN DU PORT ANGOT
76410 ST AUBIN LES ELBEUF

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 18/08/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré : Non
Transport réglé par l'assuré :
Tel : 02.35.45.86.94

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				5110.00		1022.00	6132.00
Pièces	18164.22	3632.93	21797.15	18164.22		3632.93	21797.15
Ingrédients peintures	732.00	146.40	878.40				
Hors élément SGC				24006.22		4801.33	28807.55
Total général				24006.22		4801.33	28807.55

Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant	Intensité	Forte	Immobilisation théorique	10,5 jour(s)
Angle	0° (ou 360°)	Zone de déformation	Avant, Avant/latéral gauche, Avant/latéral droit, Intérieur		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC
Main d'oeuvre				5110,00	1022,00	6132,00
Pièces	18164,22	3632,93	21797,15	18164,22	3632,93	21797,15
Ingrédients peintures	732,00	146,40	878,40			
Hors élément SGC				24006,22	4801,33	28807,55
SOUS TOTAL GENERAL				24006,22	4801,33	28807,55

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	25,40	70,00	1778,00	355,60	
Tôlerie T2	18,10	70,00	1267,00	253,40	
Tôlerie T3	15,80	70,00	1106,00	221,20	
Mécanique électricité sellerie MES3	1,50	70,00	105,00	21,00	
Peinture PEINT1	12,20	70,00	854,00	170,80	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PLAQUE MINERAL.AV.	0,00 %	1,0	15,00	20,00 %		15,00	Non
RENF.PLAQUE MIN.AV.	0,00 %	1,0	5,00	20,00 %		5,00	Non
BOUCLIER AV.	0,00 %	1,0	482,91	20,00 %		482,91	Oui
ABSORBEUR BOUCL.AV.	0,00 %	1,0	52,03	20,00 %		52,03	Non
GRILLE BOUCLIER AV.	0,00 %	1,0	282,78	20,00 %		282,78	Non
ENJOL.INF,GRILLE AV.	0,00 %	1,0	164,53	20,00 %		164,53	Non
DEFLECTEUR INF.AV.	0,00 %	1,0	191,38	20,00 %		191,38	Non
TRAVERSE BOUCLIER AV	0,00 %	1,0	280,00	20,00 %		280,00	Non
DEFLECT.AIR SUP.AV.	0,00 %	1,0	139,00	20,00 %		139,00	Non
DEFLECT.AIR INF.AV.	0,00 %	1,0	225,85	20,00 %		225,85	Non
GRILLE CALANDRE	0,00 %	1,0	182,79	20,00 %		182,79	Non
ENJOL.GRILLE CALAND.	0,00 %	1,0	100,33	20,00 %		100,33	Non
CADRE SUPP.GRIL.CAL.	0,00 %	1,0	147,93	20,00 %		147,93	Non
SIGLE RENAULT	0,00 %	1,0	126,89	20,00 %		126,89	Non
JEU INSERT GRIL.CAL.	0,00 %	1,0	182,01	20,00 %		182,01	Non
CAPOT MOTEUR	0,00 %	1,0	642,89	20,00 %		642,89	Oui
CHARN.G.CAPOT MOTEUR	0,00 %	1,0	62,21	20,00 %		62,21	Oui
CHARN.D.CAPOT MOTEUR	0,00 %	1,0	62,21	20,00 %		62,21	Oui
SERRURE CAPOT	0,00 %	1,0	68,08	20,00 %		68,08	Non
SUPPORT PROT.PIETON	0,00 %	1,0	200,69	20,00 %		200,69	Non
PROTECTION BOITIER	0,00 %	1,0	66,18	20,00 %		66,18	Non
PHARE AVG.	0,00 %	1,0	1100,21	20,00 %		1100,21	Non
PHARE AVD.	0,00 %	1,0	1100,21	20,00 %		1100,21	Non
REKET,BOUCLIER AV.	0,00 %	1,0	118,73	20,00 %		118,73	Non
AILE AVG.	0,00 %	1,0	326,09	20,00 %		326,09	Oui
AILE AVD.	0,00 %	1,0	354,88	20,00 %		354,88	Oui
SUPPORT INF,AILE AVG	0,00 %	1,0	158,79	20,00 %		158,79	Oui
SUPPORT INF,AILE AVD	0,00 %	1,0	158,79	20,00 %		158,79	Oui
SUPP.SUP,AILE AVG.	0,00 %	1,0	136,14	20,00 %		136,14	Non
SUPP.SUP,AILE AVD.	0,00 %	1,0	136,14	20,00 %		136,14	Non
GARNIT,PASS,ROUE AVG	0,00 %	1,0	134,16	20,00 %		134,16	Non
GARNIT,PASS,ROUE AVD	0,00 %	1,0	148,28	20,00 %		148,28	Non
ELARGISSEUR AILE AVG	0,00 %	1,0	132,63	20,00 %		132,63	Non
ELARGISSEUR AILE AVD	0,00 %	1,0	146,58	20,00 %		146,58	Non
PARTIE AV.	0,00 %	1,0	493,19	20,00 %		493,19	Non
SUPPORT CAMERA AV.	0,00 %	1,0	199,05	20,00 %		199,05	Non

ANNUAIRE DU RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 761138569

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
DEFLECTEUR COMMANDE	0,00 %	1,0	305,88	20,00 %		305,88	Non
LONGERON AVG.	0,00 %	1,0	272,95	20,00 %		272,95	Non
LONGERON AVD.	0,00 %	1,0	276,02	20,00 %		276,02	Non
FERMET.LONGERON G.	0,00 %	1,0	561,02	20,00 %		561,02	Non
FERMET.LONGERON D.	0,00 %	1,0	213,57	20,00 %		213,57	Non
TOLE FERM.LONG.AVG.	0,00 %	1,0	209,04	20,00 %		209,04	Non
TOLE FERM.LONG.AVD.	0,00 %	1,0	233,46	20,00 %		233,46	Non
EMBOUT LONGERON AVG.	0,00 %	1,0	188,00	20,00 %		188,00	Non
EMBOUT LONGERON AVD.	0,00 %	1,0	188,00	20,00 %		188,00	Non
PARE-BRISE	0,00 %	1,0	361,00	20,00 %		361,00	Non
KIT COLLAGE P.BRISE	0,00 %	1,0	48,47	20,00 %		48,47	Non
ENTRETOISE SUP.	0,00 %	1,0	21,48	20,00 %		21,48	Non
ENTRETOISE INF.	0,00 %	1,0	28,64	20,00 %		28,64	Non
AIRBAG PASSAGER	0,00 %	1,0	381,21	20,00 %		381,21	Non
PLANCHE BORD	0,00 %	1,0	1271,86	20,00 %		1271,86	Non
CONDENSEUR CLIMAT.	0,00 %	1,0	766,29	20,00 %		766,29	Non
PRETENS.CEINTURE AVG.	0,00 %	1,0	59,60	20,00 %		59,60	Non
PRETENS.CEINTURE AVD.	0,00 %	1,0	59,60	20,00 %		59,60	Non
VERROU CEINTURE AVG.	0,00 %	1,0	77,18	20,00 %		77,18	Non
VERROU CEINTURE AVD.	0,00 %	1,0	74,53	20,00 %		74,53	Non
CEINT.SECURITE AVG.	0,00 %	1,0	207,23	20,00 %		207,23	Non
CEINT.SECURITE AVD.	0,00 %	1,0	207,23	20,00 %		207,23	Non
CEINT.SECURITE ARG.	0,00 %	1,0	207,23	20,00 %		207,23	Non
CEINT.SECURITE ARD.	0,00 %	1,0	207,23	20,00 %		207,23	Non
CALCULATEUR AIRBAG	0,00 %	1,0	628,20	20,00 %		628,20	Non
AIRBAG CONDUCTEUR	0,00 %	1,0	355,80	20,00 %		355,80	Non
DEFLECT.D.BOUCL.AV.	0,00 %	1,0	110,75	20,00 %		110,75	Non
RADIATEUR	0,00 %	1,0	524,00	20,00 %		524,00	Non
DEFLECT.AIR RADIAT.	0,00 %	1,0	173,58	20,00 %		173,58	Non
VENTILAT.ELECT.CPL.	0,00 %	1,0	491,83	20,00 %		491,83	Non
ECHANGEUR AIR	0,00 %	1,0	431,70	20,00 %		431,70	Non
RADIATEUR SUPPL.	0,00 %	1,0	20,00	20,00 %		20,00	Non
RETEVEMENT BATTERIE	0,00 %	1,0	52,20	20,00 %		52,20	Non
AVERTISSEUR	0,00 %	1,0	424,88	20,00 %		424,88	Non

Opération

MARBRE EQUIPER	Redressage sur marbre
VEHICULE AU SOL ANCR	Dépose et repose
SUPPLEMENT MARBRE	Redressage sur marbre
MECANIQUE AV.CPL.	Dépose et repose
BOITIER CONTROLE DIS	Opération de contrôle (sans banc)
BOITIER REGULATEUR D	Opération de contrôle (sans banc)
DEUX PHARES	Dépose et repose
PHARES REGLER	Opération de contrôle (sans banc)
CAPOT	Dépose et repose
CAPOT MOTEUR REGLER	Opération de contrôle (sans banc)
AILE AVG.	Dépose et repose
AILE AVD.	Dépose et repose
SUPPORT AILE AVG.	Dépose et repose
SUPPORT AILE AVD.	Dépose et repose
ELEMENTS AV.	Dépose et repose
SUPPORT CAMERA AV.	Dépose et repose
SUPPORT G.FACE AV.	Dépose et repose
SUPPORT D.FACE AV.	Dépose et repose
INSONORISANT EXT.TAB	Dépose et repose
INSONORISANT INT.TAB	Dépose et repose
CAMERA PARE-BRISE CA	Dépose et repose
GARNITURE PORTE AVG.	Dépose et repose
RETROVISEUR EXT.G.	Dépose et repose
GARNIT.SUP.PIED MILI	Dépose et repose
GARNIT.SUP.PIED MILI	Dépose et repose
GARNITURE G.COFFRE	Dépose et repose
GARNITURE D.COFFRE	Dépose et repose
TAPIS SOL	Dépose et repose
SIEGES AV.	Dépose et repose

ANNEXE AU RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 761138569

Opération

ECRAN EXT.SIEGE AVG.	Dépose et repose
PRETENSIONNEUR SIEGE	Dépose et repose
SERRURE CEINTURE AVG	Dépose et repose
ECRAN EXT.SIEGE AVD.	Dépose et repose
PRETENSIONNEUR SIEGE	Dépose et repose
SERRURE CEINTURE AVD	Dépose et repose
BANQUETTE AR.	Dépose et repose
GARNITURE DOSSIER AR	Dépose et repose
GARNITURE DOSSIER AR	Dépose et repose
CEINTURE SECURITE AV	Dépose et repose
CEINTURE SECURITE AV	Dépose et repose
CEINTURE SECURITE AR	Dépose et repose
CEINTURE SECURITE AR	Dépose et repose
PLANCHE BORD	Dépose et repose
CHAUFFAGE	Dépose et repose
BIELLE ESSUIE-VITRE	Dépose et repose
CONDENSEUR CLIMATISA	Dépose et repose
BOITIER AIRBAG	Dépose et repose
AVERTISSEUR	Dépose et repose
CLIMATISATION VIDANG	Dépose et repose
CIRCUIT FREIN PURGER	Dépose et repose
BOITIER AIRBAG VERRO	Dépose et repose
TRAINS AV/AR. /REGLE	Opération de contrôle (sans banc)
PARALLELISME AV. REG	Opération de contrôle (sans banc)
PASSAGE ROUE.AVG.CPL	Opération de redressage (sans marbre)
PASSAGE ROUE.AVD.CPL	Opération de redressage (sans marbre)
PORTE AVG.	Opération de redressage (sans marbre)
MOTEUR	Opération de contrôle (sans banc)
BOITE VITESSES	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	12.20	60.00	732.00	20.00 %	

CRITERES DE DANGEROUSITE

- CA3 :** Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2022CK60557
Dangerosité imputable au sinistre	CA3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	PROCEDURE : V.E.I DECISION PROPRIETAIRE : CEDE son vehicule Vehicule concerne par l'Article L327-1 a 3 du Code de la Route COMMUNICATION ASSURE - Entretien telephonique avec l'assure le : 27/08/25 - Proposition de cession adreesee le : 28/08/25 - Documents de cession complets et conformes recus le 11/09/25 apres reception :- par courrier. - Vehicule cede le : 08/09/25 a 08H00. SITUATION DU VEHICULE - Procedure VE : Oui (Constata lors de l'expertise) - Carrosserie : Deformation importante(CA3) - Liaisons au Sol : Deformation importante(LS3) - Securite Passive : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)(SP4) - Vehicule economiquement reparable : Non - Vehicule techniquement reparable : Oui - Bon de Transfert transmis au recuperateur le: 18/08/25 - Coordonnees du recuperateur : MONDIAL AUTO SARL - ENLEVEMENT 6 CHEMIN DU PORT ANGOT 76410 ST AUBIN LES ELBEUF - Titulaire du certificat d'immatriculation : CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ELEMENTS SOUS RESERVE DE GARANTIE - Frais de remorquage : ASSISTANCE - - Frais de gardiennage : Oui - 30,00 E/jour a partir du : 12/08/25 ELEMENTS TRANSMIS A Compagnie - Rapport d'expertise - Certificat d'immatriculation signe - Certificat de situation - Declarations de cession - Declaration d'achat - Acte engagement - EXTRAIT KBIS et CNI A l'assure (en application du decret N° 91.1315 du 27/12/1991) - Rapport d'expertise OBSERVATIONS - Estimation de la remise en etat sous reserve de demontage et de controle Signataire du rapport TONON TONY - N°VE: 002535.

